



Kondenzációs BAXI fali gázkészülékek

HIBAKÓD	TÍPUS										RENDELLENESSÉG	TENNIVALÓ
	BAXI PRIME HT	BAXI DUO-TEC COMPACT	BAXI LUNA DUO-TEC	BAXI NUVOLA DUO-TEC	BAXI LUNA PLATINUM	BAXI NUVOLA PLATINUM	BAXI LUNA DUO-TEC MP	BAXI POWER HT	LUNA HT 1.450, 1.550, 1.656	LUNA 3 HT SYSTEM; LUNA 3 HT SYSTEM MP		BAXI
E9		X	X	X							A gázellátás szelepének hibája	
E10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Külső érzékelő szonda meghibásodott	Hívjuk ki a javításra felhatalmazott szervizt.
E15		X	X	X							A gázszelep hibája	
E20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Előremenő NTC érzékelő meghibásodott	Hívja ki a felhatalmazott vevőszolgálatot
E28	X	X	X	X	X	X	X				Füstérzékelő NTC meghibásodott	Hívja ki a felhatalmazott vevőszolgálatot
E40		X	X	X	X	X	X	X			A visszatérő víz hőmérsékletet mérő NTC érzékelő meghibásodott	
E50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HMV NTC érzékelő meghibásodott	Hívja ki a hivatalos vevőszolgálatot
E52					X	X					Szolár használati melegvíz érzékelő (ha szolár berendezéssel párosul)	
E53		X	X	X							A füstgáz áramlása nem akadálymentes	
E55		X	X	X							Az elektromos vezérlés nincs megfelelően beállítva	
E73					X	X					Szolár kollektor érzékelő (ha szolár berendezéssel párosul)	
83-84; 86-87		X	X	X							Kommunikációs probléma a kazán és a vezérlőegység között. Valószínű rövidzárlat a vezetékhálózatban.	
E83					X		X				Kommunikációs probléma a kazán kártya és a kezelő egység között. Valószínű rövidzárlat a kábeleken.	
E84					X	X	X				Cím konfliktus több kezelő egység között (belső rendellenesség)	
E92		X	X	X							Füst rendellenesség a kalibrálási fázis alatt	
E109		X	X	X	X	X	X				Levegő jelenléte a kazán körben (ideiglenes hiba)	
E110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Biztonsági termosztát beavatkozás	A (1) választókapcsolót (1. ábra) legalább 1 másodpercre állítsa "R" pozícióra. Ha ez a készülék ismételt beavatkozik, hívja ki a hivatalos vevőszolgálatot.
E111					X	X	X	X			Biztonsági elektronikus közbelépés túl magas hőmérséklet miatt.	
E117		X	X	X	X	X	X				Túl nagy nyomás a fűtőkörben	
E118		X	X	X	X	X	X				Túl alacsony nyomás a fűtőkörben	



Kondenzációs BAXI falı gázkészülékek

HIBAKÓD	TÍPUS										RENDELLENESSÉG	TENNIVALÓ
	BAXI PRIME HT	BAXI DUO-TEC COMPACT	BAXI LUNA DUO-TEC	BAXI NUOVA DUO-TEC	BAXI LUNA PLATINUM	BAXI NUOVA PLATINUM	BAXI LUNA DUO-TEC MP	BAXI POWER HT	LUNA HT 1.450, 1.550, 1.656	LUNA 3 HT SYSTEM; LUNA 3 HT SYSTEM MP		BAXI
E119	X										Alacsony nyomás	Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása az előírás szerinti legyen. Nézze át a berendezés feltöltéséről szóló fejezetet. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja ki a hivatalos vevőszolgálatot
E125	X	X	X	X	X	X	X				Biztonsági beavatkozás vízkeringetés hiánya vagy a berendezés levegőssége miatt	A (1) választókapcsolót (1. ábra) legalább 1 másodpercre állítsa "R" pozícióra. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, Hívja ki a hivatalos vevőszolgálatot
E128		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lángvesztés	
E129								X	X	X	Ventilátor minimális sebesség a tűréshatáron kívül van.	Hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot.
E130	X	X	X	X	X	X	X				Füst NTC beavatkozás túlhevülés miatt	A (1) választókapcsolót (1. ábra) legalább 1 másodpercre állítsa "R" pozícióra. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja ki a hivatalos vevőszolgálatot
E131	X										A kazán feszültségmentesítése az E125 vagy az E130 rendellenesség miatt	A (1) választókapcsolót (1. ábra) legalább 1 másodpercre állítsa "R" pozícióra. Ha ez a készülék ismételt beavatkozik, hívja ki a hivatalos vevőszolgálatot.
E132								X	X	X	Padló termosztát beavatkozása.	Hívja a felhatalmazott műszaki szervizközpontot.
E133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gyújtási hiba	A (1) választókapcsolót (1. ábra) legalább 1 másodpercre állítsa "R" pozícióra. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja ki a hivatalos vevőszolgálatot
E134		X	X	X							Gázszelvény leblokkolt	
E135		X	X	X							A vezérlő áramkör belső hibája	
E151	X				X	X	X	X	X	X	Kazán kártya belső hiba	Hívjuk ki a javításra felhatalmazott szervizt. Ellenőrizze a bekapcsoló elektródák pozícióját (18. fejezet).
E152					X	X					Paraméterezési általános hiba	
E153								X	X	X	A reset gombot ok nélkül nyomták be.	Nyomja be ismét a gombot (kb. 2 másodpercre).
E154								X	X	X	Keringés hiánya vagy áramlás inverzió. 2. kazán kártya belső hiba	Hívja ki a javításra felhatalmazott szervizt. 2. Nyomjuk le a reset gombot (kb. 2 másodpercig), majd amikor az E 153 felirat
E156	X										tápfeszültség túl alacsony	Várja meg, hogy a tápfeszültség visszatérjen normál értékre. A működés helyreállása automatikus.
E160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A ventilátor sebesség nem éri el a küszöbértéket Ventilátor meghibásodás	Hívjuk ki a javításra felhatalmazott szervizt.
E164								X	X	X	Hidraulikus presszosztát konszenzus hiány.	Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása az előírt legyen. Tekintse át a berendezés feltöltésére vonatkozó fejezetet. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja a felhatalmazott
E193	X										A kör levegős	A hibajelzés ideiglenes. A helyreállítás automatikus
E317		X	X	X							A tápfeszültség frekvenciája nem megfelelő	



Kondenzációs BAXI falı gázkészülékek

HIBAKÓD	TÍPUS										RENDELLENESSÉG	TENNIVALÓ
	BAXI PRIME HT	BAXI DUO-TEC COMPACT	BAXI LUNA DUO-TEC	BAXI NUVOLA DUO-TEC	BAXI LUNA PLATINUM	BAXI NUVOLA PLATINUM	BAXI LUNA DUO-TEC MP	BAXI POWER HT	LUNA HT 1.450, 1.550, 1.656	LUNA 3 HT SYSTEM; LUNA 3 HT SYSTEM MP		BAXI
E321		X	X	X	X	X	X				Használati melegvíz hőmérsékletét mérő NTC hőérzékelő meghibásodott	
E343					X	X					Szolár paraméterezési általános hiba (ha szolár berendezéshez párosul)	
E384		X	X	X	X	X	X				Parazita láng (belső rendellenesség)	
E385		X	X	X	X	X	X				Túl alacsony tápfeszültség	
E386					X	X	X				A ventilátor sebességhatár nem került elérésre	
E430					X	X	X				Biztonsági közbelépés keringés hiánya miatt. (nyomásérzékelőn keresztül végzett ellenőrzés)	